

WICHTIG: Vor Gebrauch lesen DE

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung müssen vor erstmaliger Verwendung des Produktes sorgfältig gelesen werden...

SICHERHEITSHINWEISE:

- 1. Instrument trocken aufbewahren.
2. Instrument und Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern aufbewahren.
3. Wenn das Symbol 'H' angezeigt wird, sind die Batterien schwach...

VERBOTENE VERWENDUNG

- Verwenden des Produkts ohne Anweisungen
• Verwendung außerhalb der angegebenen Grenzen
• Deaktivierung von Sicherheitssystemen...

VORSICHT

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Schadenfall an einen Händler vor Ort.

BESCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG

Siehe Abschnitt "Technische Daten". Das Gerät ist für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die dauerhaft von Menschen bewohnt sind.

VERANTWORTUNGSBEREICHE

- Verantwortlichkeiten der für das Gerät verantwortlichen Person:
• Die Sicherheitshinweise auf dem Produkt und die Anweisungen im Benutzerhandbuch zu verstehen.

GARANTIE

Zwei Jahre eingeschränkte Garantie Für dieses Produkt gilt eine Garantie für den ursprünglichen Käufer ab dem ursprünglichen Kaufdatum für zwei Jahre...



FUNKTION:

Der digitale Winkelmesser PREXISO PAG90 ist ein äußerst vielseitiges Werkzeug, das sich schnell und einfach bedienen lässt.

PRODUKTÜBERSICHT

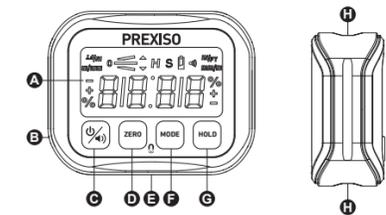


Table with 2 columns: TEILE, BESCHREIBUNG. Lists components A-H and their descriptions.

DISPLAY

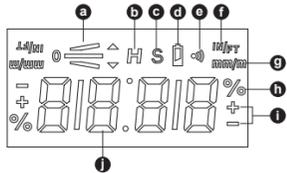


Table with 2 columns: TEILE, BESCHREIBUNG. Lists parts a-j and their descriptions.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

1. BATTERIEN EINLEGEN

Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher, legen Sie zwei AAA-Batterien ein.


2. EIN-/AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät mit der Taste % ein. Zum Abschalten halten Sie die Taste % mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.


Das Gerät schaltet sich selbst ab, wenn es länger als 3 Minuten nicht bedient wird.

3. WINKELMESSUNG

Schalten Sie das Gerät ein, legen Sie es an den zu messenden Winkel an. Beim Umdrehen des Gerätes bleibt der Messwert zum einfacheren Ablesen erhalten.

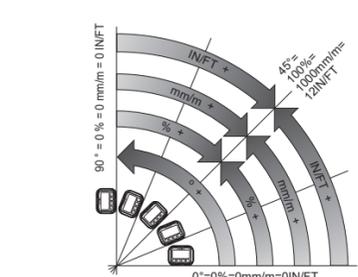


HINWEIS: Setzen Sie das Gerät wie in der folgenden Abbildung gezeigt ein; andernfalls wird eine Fehlermeldung (Erro) angezeigt.

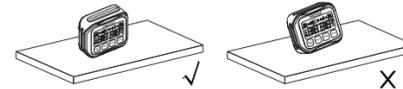

4. MASSEINHEIT WÄHLEN (Grad (°) %, mm/m, IN/FT)

Nach dem Einschalten wird grundsätzlich zunächst der aktuelle Winkel in Grad angezeigt. Mit der MODE Taste können Sie die Anzeigeeinheit zwischen Grad (°), Prozent (%), mm/m und in/ft umschalten.

Das Symbol <math>\nabla</math> zeigt die Richtung des Winkels an, höher oder niedriger als die Horizontal- oder Vertikalposition.

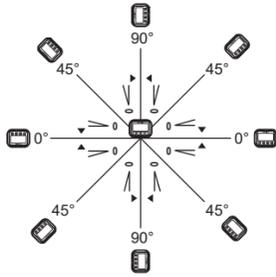

5. NULLSTELLUNG

Zum Nullstellen (Festlegen einer Referenzebene) drücken Sie kurz die Taste ZERO danach halten Sie das Gerät etwa 3 Sekunden lang still.

6. MESSWERT EINFRIEREN

Wenn Sie das Gerät zum Ablesen der Messung bewegen müssen, frieren Sie den Messwert mit der Taste HOLD ein. Das Symbol H erscheint im Display.

7. TONSIGNAL

Drücken Sie die Taste % kurz, das Symbol <math>\nabla</math> erscheint. Das Tonsignal erklingt, wenn der Messwert innerhalb <math>\pm 1\%</math> zur horizontalen oder vertikalen Lage des Gerätes liegt.

8. NEU KALIBRIEREN

a. Schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie das Gerät auf eine glatte und ebene Unterlage. (Abbildung 1)



Abbildung 1

b. Halten Sie die MODE-Taste bei ausgeschaltetem Gerät gedrückt, drücken Sie dann die Taste MODE, bis "CAL 1" im Display erscheint.

c. Halten Sie das Gerät einen Moment still, drücken Sie dann die Taste MODE; blinkt ein paar mal, anschließend wird "CAL 2" angezeigt.

d. Drehen Sie das Gerät an derselben Stelle nun um 180° (siehe Abbildung 2), drücken Sie dann die Taste MODE. "CAL 2" blinkt mehrmals im Display.

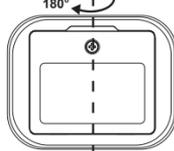


Abbildung 2

HINWEIS:

- Die Neukalibrierung muss auf einer glatten, möglichst ebenen Unterlage erfolgen, die um nicht mehr als 5° geneigt ist.
• Bei laufender Kalibrierung darf das Gerät nicht bewegt und geneigt werden.

PREXISO

DE DIGITALER WINKELMESSER

FR JAUGE D'ANGLE NUMÉRIQUE

IT CALIBRO ANGOLARE DIGITALE



www.prexiso-eu.com

V1.1

- Nach Abschluss der Kalibrierung werden die Werkseinstellungen durch die neu ermittelten Werte ersetzt.

TECHNISCHE DATEN

Table with 2 columns: Messbereich, Genauigkeit, Auflösung, Maßeinheit, Batterietyp, Betriebstemperatur, Lagerungstemperatur, Abmessungen, Gewicht.

ENTSORGUNG

VORSICHT

Leere Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Achten Sie auf die Umwelt und bringen sie diese zu den Sammelstellen...



EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd 35# Jiuhuan Rd, Jiubao Town, Hangzhou, Zhejiang, China

Dass die nachfolgende bezeichnete produkt aufgrund der Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien (siehe Punkt 4) entspricht.

Diese Erklärung bezieht sich nur auf die produkt in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, vom Endbenutzer nachträglich angebrachte Teile und / oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

- 1. Produkt: DIGITALER WINKELMESSER
2. Modell Nr.: PAG90
3. Seriennummer: N/A
4. Einschlägige EG Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU

- 5. Dokumentations verantwortlicher: (C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany info@ce-connection.de)
6. Zusätzliche verwendete EG-Richtlinien: N/A
7. Datum/Ort/Name/Autorisierte Unterschrift 2021-11-25/ Hangzhou / Xu Dong Ling

Xu Dong Ling

Titel des Unterzeichners: Ingenieur

IMPORTANTE:

Lire avant utilisation

FR

Lisez attentivement les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- 1. Maintenez l'instrument sec.
2. Maintenez l'instrument et la pile hors de la portée des nourrissons et des enfants.
3. Lorsque le symbole 'H' apparaît, les piles sont faibles et doivent être remplacées.

UTILISATION INTERDITE

- Utilisation du produit sans instructions.
• Utilisation en dehors des limites indiquées.
• Désactivation des systèmes de sécurité et retrait des étiquettes explicatives et de danger.

LIMITES D'UTILISATION

Ne jamais essayer de réparer le produit par vous-même. En cas de dommage, contactez un revendeur local

LIMITE D'UTILISATION

Se reporter à la section « Données techniques ». L'appareil est conçu pour être utilisé dans des zones habitables en permanence par l'homme.

DOMAINES DE RESPONSABILITÉ

- Responsabilités du responsable de l'instrument:
• Comprendre les instructions de sécurité sur le produit et les instructions du Manuel de l'utilisateur.
• Se familiariser avec les règles de sécurité locales relatives à la prévention des accidents.

FONCTION :

La jauge d'angle numérique PREXISO PAG90 est un outil de nivellement très polyvalent conçu pour une utilisation rapide et facile.

DVUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

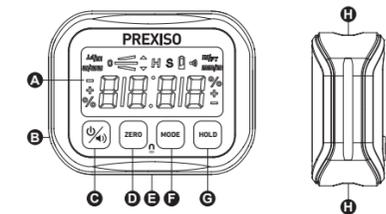


Table with 2 columns: PIÈCES, DESCRIPTION. Lists parts A-H and their descriptions.

AFFICHAGE

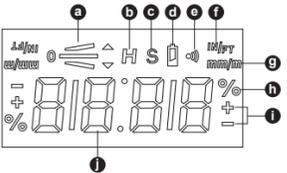


Table with 2 columns: PIÈCES, DESCRIPTION. Lists parts a-j and their descriptions.

MODE D'EMPLOI

1. INSÉREZ LES PILES

Ouvrez le logement à piles et insérez 2 piles AA en respectant les indications d'insertion.


2. MISE SOUS / HORS TENSION

Appuyez sur le bouton % pour allumer l'équipement. Maintenez enfoncé le bouton % pendant plus de 2 secondes pour l'éteindre.


L'appareil s'éteint automatiquement en l'absence d'activité pendant 3 minutes.

3. MESURE DU NIVEAU

Allumez l'équipement et mettez-le de niveau pour la mesure. Lorsque le niveau est retourné, le contenu affiché reste dans le même sens, ce qui facilite la lecture.

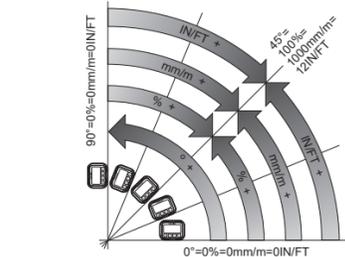


REMARQUE : Utilisez le niveau d'une façon correcte, comme sur les figures suivantes, sinon il affiche "ERRO" sur l'écran.

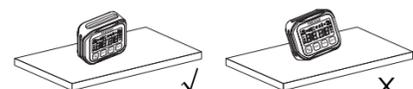

4. CHOIX DE L'UNITÉ DE MESURE (°degrés, %, mm/m, IN/FT)

À la mise sous tension, l'écran affiche toujours la pente réelle en degrés. En appuyant sur le bouton MODE vous pouvez modifier l'unité d'affichage des angles de degrés (°) à pourcentage (%), à (mm/m) à pas (in/ft).

L'icône <math>\nabla</math> indique la position de l'angle actuel, vers le haut ou vers le bas par rapport à la position horizontale ou verticale.

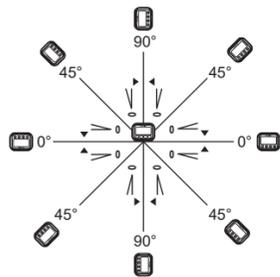

## 8. RÉÉTALONNAGE

a. Éteignez l'équipement. Placez l'équipement sur une surface ferme, plane et lisse. (FIG. 1).

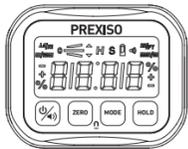


FIG. 1

b. À l'arrêt, maintenez le bouton MODE enfoncé, puis appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'écran LCD indique "CAL 1".

c. Maintenez l'équipement immobile pendant un certain temps, puis appuyez sur le bouton **MODE**, "CAL 1" clignote plusieurs fois, puis l'écran affiche "CAL 2".

d. Au même endroit, faites pivoter l'équipement de 180° (voir la FIG. 2 suivante), puis appuyez sur le bouton **MODE**, "CAL 2" clignote plusieurs fois. Après la disparition de "CAL 2", l'étalonnage est terminé et l'écran LCD affiche l'angle actuel en affichage haute précision.

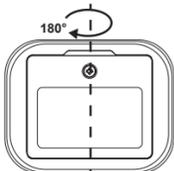


FIGURA 2

### REMARQUE :

- Le réétalonnage doit être effectué sur une surface plane et lisse avec une inclinaison ne dépassant pas 5°. Si elle dépasse 5°, l'écran affiche "Erro", ce qui indique que l'utilisateur ne peut pas procéder au réétalonnage.
- Pendant l'étalonnage, la jauge ne peut pas non plus être biseauté ou déplacée.
- Une fois l'étalonnage terminé, l'équipement remplace automatiquement les données d'usine d'origine par les données du client, il faut donc faire attention en utilisant cette fonction.

15

16

COMPONENTI	DESCRIZIONE
a	Indicatore di posizionamento angolo
b	Mantenimento dati
c	Indicatore ZERO
d	Indicatore di batteria scarica
e	Segnale acustico
f	Unità IN/FT
g	Unità mm/m
h	Unità %
i	Indicatore di deviazione durante il test nell'unità IN/FT
j	Valore misurato

## ISTRUZIONI PER L'USO

### 1. INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Aprire il vano batterie con il cacciavite e inserire 2 batterie AAA in base ai simboli di installazione. Durante l'inserimento della batteria, prestare attenzione alla polarità.

### 2. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il tasto % per accendere l'apparecchio. Tenere premuto il tasto % per oltre 2 secondi per spegnerlo.

Il dispositivo si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 minuti.

### 3. MISURAZIONE DEL LIVELLO

Accendere l'apparecchio e disporlo in posizione orizzontale per la misurazione. Quando la livella viene capovolta, il contenuto visualizzato mantiene la direzione, facilitando la lettura.

22

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Plage de mesure	4x90°
Précision	±0,1° à 0° et 90° ±0,2° aux autres angles
Résolution	0,05°
Unité de mesure	°degrés / % / mm/m / IN/FT
Type de batterie	2 piles AAA 1,5 V
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Température de stockage	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Dimensions	78 x 30 x 62 mm (3,07 x 1,18 x 2,44 po)
Poids	Environ 90 g/0,19 lb (piles exclues)


## MISE AU REBUT

### ATTENTION

Les batteries à plat ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Prendre soin de l'environnement et les acheminer aux points de collecte prévus conformément aux réglementations nationales ou locales. Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Éliminer le produit de manière appropriée conformément à la réglementation nationale en vigueur dans votre pays. Respecter les réglementations nationales et spécifiques au pays. Le traitement spécifique au produit et la gestion des déchets peuvent être téléchargés sur notre page d'accueil.



17

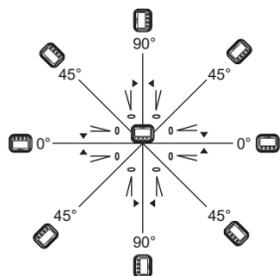

## 5. FONZIONE ZERO

Per impostare un piano di riferimento, premere brevemente il tasto **ZERO** per impostare l'angolo attuale su zero e mantenere l'apparecchio fermo dopo aver premuto il tasto per 3 secondi circa. L'icona **S** lampeggia durante questo periodo, quindi entra automaticamente in modalità di misurazione dell'angolo relativo e l'icona **S** si accende sul display. Premere nuovamente il tasto **ZERO** per tornare alla misurazione del livello reale.

## 6. FUNZIONE DI MANTENIMENTO

Se è necessario spostare il dispositivo per leggere il display, premere il tasto **HOLD** per bloccare la misurazione. Viene visualizzata l'icona **H**. Premere di nuovo **HOLD** per tornare alla modalità di misurazione. Il valore di misurazione rimane visualizzato sul display finché non si preme nuovamente il tasto **HOLD**.

## 7. SEGNALE ACUSTICO

Premere brevemente il tasto % in modo che sullo schermo venga visualizzata l'icona **🔊**. Il segnale acustico avvisa quando è entro +/-1° rispetto alla posizione orizzontale o verticale. La frequenza di avviso è diversa quando è vicino o lontano dalla posizione orizzontale o verticale. L'avviso continuo viene attivato quando è in posizione orizzontale o verticale. Premere di nuovo brevemente il tasto % per disattivare questa funzione.

24

## LIMITÉE

Garantie limitée de deux ans. Ce produit est garanti à compter de la date d'achat d'origine durant une période de deux ans sous réserve de la couverture de garantie décrite dans le document présent. Veuillez conserver votre reçu. Ce produit garanti à l'utilisateur d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Si vous pensez que le produit est défectueux à n'importe quel moment de la période de garantie spécifiée, veuillez contacter l'agent du service clientèle de Prexiso en envoyant un e-mail à info@prexiso-eu.com. Cette garantie ne couvre pas : (1) Panne d'une pièce due à une usure normale ou à une mauvaise utilisation du produit; (2) Toutes pièces altérées ou modifiées par un personnel non-autorisé de Prexiso ou incapacité d'installer et d'utiliser l'équipement conformément aux instructions données dans le manuel d'utilisation. (3) Tout produit ou pièce utilisés à des fins de location, tout dommage subi par le transport (les réclamations doivent être déposées auprès du transporteur), accident, manipulation inappropriée, cas de force majeure, mauvaise utilisation ou négligence. Prexiso remplacera ou réparera l'unité défectueuse, à sa convenance, après soumission de vérification de la défectuosité. Toutes les garanties implicites découlant de la vente d'un produit Prexiso, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à ce qui précède. Prexiso ne sera pas responsable pour la perte d'utilisation du produit ou d'autres dommages, des dépenses ou des pertes économiques, des accessoires, ou de toute réclamation concernant décès dommages, dépenses ou pertes économiques. Cette garantie exclut tous les accessoires. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques, ainsi que d'autres droits éventuels qui pourraient varier selon les cas.



18

## 8. RICALIBRAZIONE

a. Spegner l'apparecchio. Collocare l'apparecchio su una superficie solida, piana e liscia. (FIG. 1).

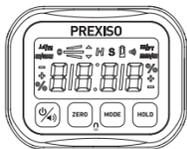


FIG. 1

b. In stato di spegnimento, tenere premuto il tasto MODE, quindi premere il tasto MODE b.finché sul display LCD non viene visualizzato "CAL 1".

c. Tenere l'apparecchio fermo per un periodo di tempo, quindi premere il tasto MODE. "CAL 1" lampeggia più volte, quindi sul display viene visualizzato "CAL 2".

d. Nella stessa posizione, ruotare l'apparecchio di 180° (vedere la seguente FIG. 2), quindi premere il tasto MODE. "CAL 2" lampeggia più volte. Dopo che "CAL 2" scompare, la calibrazione è completata, quindi sul display LCD viene visualizzato l'angolo attuale in un display ad alta precisione.

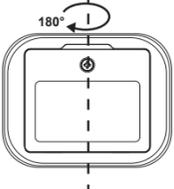


FIG. 2

### NOTA:

- La ricalibrazione deve essere eseguita su una superficie piana e liscia con l'inclinazione non superiore a 5°. Se supera i 5°, sul display viene visualizzato "Erro", che indica che l'utente non può procedere con la ricalibrazione.
- Durante la calibrazione, inoltre, l'inclinometro non può essere inclinato o spostato.

25

## CE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ci-joint nous, **Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd**  
35# Jiujuan Rd, Jiubao Town, Hangzhou, Zhejiang, China

Déclarons que l'appareil suivant est conforme aux exigences de sécurité et de santé de base appropriées des directives CE (voir article 4) selon la conception et le type que nous publions, tel que mis en circulation par nous.

Cette déclaration concerne exclusivement les produit en l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants qui sont ajoutés et / ou les opérations effectuées ultérieurement par l'utilisateur final.

1.Produit: JAUGE D'ANGLE NUMÉRIQUE

2.Nom du modèle.: PAG90

3.Numéro de série: N/A

4.Directives CE applicables: EMC Directive 2014/30/EU  
Standards Harmonisés Utilisés: EN IEC 61326-1:2021

5.Responsable de la documentation: (C&E Connection  
E-Commerce (DE) GmbH Zum Linnegraben 20,  
65933, Frankfurt am Main, Germany info@ce-connection.de)

6.Directives CE supplémentaires appliquées: N/A

7.Date/Lieu/Nom/Signature autorisée  
2021-11-25/ Hangzhou / Xu Dong Ling

Xu Dong Ling

8.Titre du signataire:  
Ingénieur

19

• Dopo aver completato la calibrazione, l'apparecchio sostituisce automaticamente i dati di fabbrica originali con i dati del consumatore, quindi si deve prestare attenzione nell'utilizzo di questa funzione.

## DATI TECNICI

Gamma di misurazione	4x90°
Precisione	±0,1° a 0° e 90° ±0,2° ad altri angoli
Risoluzione	0,05°
Unità di misura	°gradi / % / mm/m / IN/FT
Tipo di batteria	2 batterie AAA da 1,5 V
Temperatura operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Dimensioni	78 x 30 x 62 mm (3,07 x 1,18 x 2,44")
Peso	Circa 90 g/0,19 lb (senza batterie)

## SMALTIMENTO

### ATTENZIONE

Non smaltire le batterie scariche assieme ai rifiuti domestici. Al fine di garantire il rispetto dell'ambiente smaltirle presso i punti di raccolta esistenti secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali o locali. Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti domestici. Smaltire il prodotto correttamente, nel rispetto delle normative vigenti nel paese d'uso. Attenersi alle norme nazionali e locali vigenti in materia. Le informazioni sul trattamento del prodotto e sulla gestione dei rifiuti possono essere scaricate dalla nostra homepage.



26

## IMPORTANTE:

Leggere prima dell'uso

IT



Le istruzioni di sicurezza e il manuale utente devono essere letti attentamente prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Il responsabile del prodotto deve garantire che tutti gli utenti comprendano queste indicazioni e aderiscano a esse.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- Tenere asciutto lo strumento.
- Tenere lo strumento e la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Quando viene visualizzato il simbolo **🔋**, le batterie sono scariche e devono essere sostituite. Assicurarsi che i collegamenti della polarità della batteria siano corretti quando si sostituiscono le batterie. Se non si utilizza lo strumento per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la batteria.

## USO NON CONSENTITO

- Uso dello strumento senza istruzioni
- Uso al di fuori dei limiti stabiliti
- Disattivazione dei sistemi di sicurezza e rimozione delle etichette esplicative e indicatori pericolo
- Apertura dello strumento mediante utensili (cacciaviti, ecc.)
- Esecuzione di modifiche o conversione del prodotto
- Uso di accessori di altre marche senza espressa approvazione del produttore

## ATTENZIONE

Non eseguire mai riparazioni sul prodotto. Se lo strumento è danneggiato rivolgersi al rivenditore di zona.

## LIMITI ALL'USO

Consultare il capitolo "Dati tecnici". Lo strumento è adatto all'impiego in ambienti con insediamenti umani permanenti. Non utilizzare in ambienti aggressivi o a rischio di esplosione.

## AMBITI DI RESPONSABILITÀ

### Responsabilità della persona responsabile dello strumento:

- Comprendere le norme di sicurezza del prodotto e le istruzioni del manuale d'uso
- Conoscere le normative di sicurezza locali relative alla prevenzione degli infortuni
- Impedire sempre l'accesso al prodotto da parte di persone non autorizzate.

20

## LIMITATA

Garanzia limitata di due anni. Questo prodotto è garantito all'acquirente originale a partire dalla data di acquisto originale per due anni in base alla copertura della garanzia qui descritta. Si prega di conservare lo scontrino fiscale. Questo prodotto è garantito all'utente originale per l'assenza di difetti di materiale e di lavorazione. Se si ritiene che il prodotto sia difettoso in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia specificato, si prega di contattare l'agente del servizio clienti Prexiso inviando un'e-mail a info@prexiso-eu.com. Questa garanzia non copre: (1) Guasto delle parti dovuto alla normale usura o all'abuso del prodotto; (2) Qualsiasi parte è stata alterata o modificata da chiunque non sia un personale autorizzato Prexiso o mancata installazione e funzionamento dell'apparecchiatura secondo le linee guida riportate nel manuale di istruzioni. (3) Qualsiasi prodotto o parte utilizzata a scopo di noleggio, danni derivanti dalla spedizione (le richieste di risarcimento devono essere presentate al trasportatore), incidenti, abusi, cause di forza maggiore, uso improprio o negligenza. Prexiso sostituirà o riparerà l'unità difettosa, a sua discrezione, previa verifica del difetto. Qualsiasi garanzia implicita derivante dalla vendita di un prodotto Prexiso, incluse ma non limitate alle garanzie implicite di commerciabilità e idoneità ad un scopo particolare, sono limitate a quanto sopra. Prexiso non è responsabile per la perdita dell'uso del prodotto o per altri danni incidentali o consequenziali, spese o perdite economiche, o per qualsiasi rivendicazione di tali danni, spese o perdite economiche. Questa garanzia esclude qualsiasi accessorio. La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici, e l'utente può avere anche altri diritti che variano da stato a stato.




27

## FUNZIONE:


L'inclinometro digitale PREXISO PAG90 è uno strumento di livellamento altamente versatile progettato per un funzionamento facile e veloce. Può misurare da 0 a 90° e la base magnetica si fissa a superfici ferromagnetiche con una scanalatura a V lungo tutto il suo perimetro che si allinea facilmente all'asse del condotto e dei tubi.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

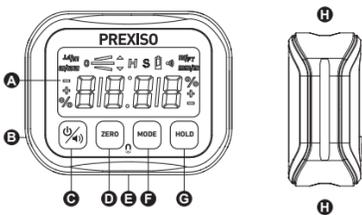

COMPONENTI	DESCRIZIONE
A	Schermo del display
B	Vano batterie (posteriore)
C	Alimentazione e segnale acustico ON/OFF
D	Funzione ZERO
E	Base magnetica
F	Tasto di impostazione calibrazione e unità
G	Mantenimento dati
H	Scanalatura a V

## DISPLAY

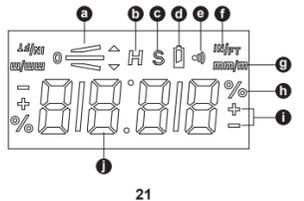

21

Distributed by/Vertrieben von/Distribuí par/Distribuito da/  
Distribución por/Распространяется по:  
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.  
No.35 Jiujuan Road, Jiubao Town, Hangzhou 310019, China  
www.greatstartools.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabbricatore/  
Manufactura/Производитель:  
Fuzhou Yu Xin Electronic Co., Ltd.  
4F, 53# Building, Juyuanzhou Industrial Zone, Jinshan  
Development District, Fuzhou, China 350002

28